

■ MULTIMETRO TRMS

# C.A 5271



ITALIANO

Manuale d'uso

# PRECAUZIONI D'USO

Questo strumento è conforme alla norma di sicurezza NF EN 61010-1 + NF EN 61010-2-030 per tensioni di 1000 V in categoria III o 600 V in categoria IV ad un'altitudine inferiore a 2000 m ed in interno, con un grado di inquinamento 2.

Il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza può causare un rischio di shock elettrico, incendio, esplosione, distruzione dell'apparecchio e degli impianti.

- Non utilizzate l'apparecchio in atmosfera esplosiva o in presenza di gas o di fumi infiammabili.
- Non utilizzate l'apparecchio su reti di tensioni o categorie superiori a quelle menzionate.
- Rispettate le tensioni e intensità nominali massime assegnate tra i morsetti e rispetto alla terra.
- Non utilizzate l'apparecchio se vi sembra danneggiato, incompleto o chiuso male.
- Prima di ogni utilizzo, verificate che gli isolanti dei cordoni, la scatola e gli accessori siano in buono stato. Qualsiasi elemento il cui isolante è deteriorato (anche parzialmente) va consegnato per opportuna riparazione o smaltito.
- Utilizzate dei cordoni e degli accessori delle tensioni secondo IEC 61010-031 e delle categorie pari almeno a quelle dell'apparecchio.
- Rispettate le condizioni ambientali di utilizzo.
- Rispettate rigorosamente le caratteristiche dei fusibili. Scollegate tutti i cordoni prima dell'apertura del coperchio di accesso al vano fusibili.
- Non modificate lo strumento e non sostituite alcun componente con altri equivalenti. Le riparazioni o le regolazioni devono essere eseguite da personale competente autorizzato.
- Sostituite la pila non appena appare il simbolo  sul display. Scollegate tutti i cordoni prima dell'apertura del coperchio di accesso al vano pila.
- Utilizzate delle protezioni individuali di sicurezza quando le condizioni lo richiedono.
- Non tenete le mani nelle vicinanze dei morsetti non utilizzati dell'apparecchio.
- Durante la manipolazione delle sonde o dei puntali di prova, non mettete le dita oltre il limite di sicurezza.

## CATEGORIE DI MISURA

**CAT II:** Circuiti di test e di misura collegati direttamente ai punti d'utilizzo (prese di corrente ed altri punti simili) della rete bassa tensione.

*Es: Le misure sui circuiti rete degli elettrodomestici, delle attrezzature portatili ed altri apparecchi simili.*

**CAT III:** Circuiti di test e di misura collegati alle parti dell'impianto a bassa tensione dell'edificio.

*Es: Le misure sui quadri elettrici (inclusi i sub contatori), gli interruttori automatici, il cablaggio inclusi i cavi, le barre di distribuzione, le scatole di derivazione, i sezionatori, le prese di corrente nell'impianto fisso, e le apparecchiature ad uso industriale ed altre attrezzature quali i motori collegati in permanenza all'impianto fisso*

**CAT IV:** Circuiti di test e di misura collegati alla sorgente dell'impianto a bassa tensione dell'edificio.

*Es: Le misure su dei dispositivi installati prima del fusibile principale o dell'interruttore automatico dell'impianto dell'edificio.*

Avete appena acquistato un multimetro **C.A 5271** e vi ringraziamo della vostra fiducia.

Per ottenere le migliori prestazioni dal vostro apparecchio:

- **Leggete** attentamente questo manuale d'uso;
- **Rispettate** le precauzioni d'uso.

Significato dei simboli utilizzati sullo strumento:

	Rischio di pericolo: l'operatore s'impegna a consultare il presente manuale ogni volta che questo simbolo di pericolo si presenta.
	Fusibile
	Pila 9 V
	Il marchio CE attesta la conformità alle direttive europee.
	Isolamento doppio o isolamento rinforzato
	Raccolta differenziata dei rifiuti per il riciclaggio dei materiali elettrici ed elettronici in seno all'Unione europea
	AC – Corrente alternata
	AC e DC – Corrente alternata e continua
	Terra
	Rischio di shock elettrico

# INDICE

---

<b>1. Presentazione</b> .....	<b>4</b>
1.1 Il display .....	4
1.2 I tasti.....	5
1.3 Il commutatore.....	5
1.4 Gli ingressi .....	6
<b>2. Utilizzo</b> .....	<b>6</b>
2.1 Primo utilizzo .....	6
2.2 Accensione del multimetro .....	7
2.3 Spegnimento del multimetro.....	7
2.4 L'asta retrattile d'appoggio .....	7
<b>3. Funzioni</b> .....	<b>7</b>
3.1 Funzioni del commutatore .....	7
3.2 Funzioni dei tasti .....	10
<b>4. Caratteristiche</b> .....	<b>11</b>
4.1 Condizioni di riferimento.....	11
4.2 Caratteristiche delle condizioni di riferimento .....	11
4.3 Condizioni ambientali .....	15
4.4 Caratteristiche costruttive .....	15
4.5 Alimentazione.....	15
4.6 Conformità alle norme internazionali .....	16
4.7 Variazioni nel campo di applicazione .....	17
<b>5. Manutenzione</b> .....	<b>11</b>
5.1 Pulizia.....	18
5.2 Sostituzione della pila.....	18
5.3 Sostituzione dei fusibili .....	18
5.4 Verifica metrologica.....	18
5.5 Riparazione .....	18
<b>6. Garanzia</b> .....	<b>18</b>
<b>7. Per ordinare</b> .....	<b>19</b>

# 1. PRESENTAZIONE

Il C.A 5271 è un multimetro digitale, portatile ed autonomo, appositamente progettato per raggruppare in un solo apparecchio le diverse funzioni e misure delle seguenti grandezze elettriche:

- Misura di tensione alternata a bassa impedenza d'ingresso
- Misura di tensione alternata o continua ad alta impedenza d'ingresso
- Misura di resistenza
- Misura di continuità sonora
- Misura e controllo di giunzione di un semiconduttore
- Misura di corrente alternata o continua

## 1.1 Il display

Il display del multimetro permette:

- La visualizzazione delle funzioni:  ;
- Una visione analogica del parametro misurato grazie al bargraph;

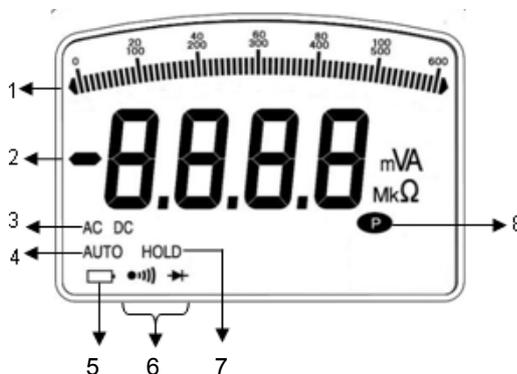


Figura 1: il display

Rif.	Funzione
1	Bargraph
2	Visualizzazione principale (valori ed unità di misura)
3	Natura della misura
4	Selezione della portata di misura
5	Indicatore livello batteria
6	Misura della continuità sonora Misura e controllo della giunzione di un semiconduttore
7	Visualizzazione delle modalità selezionate
8	Modalità Permanente : arresto automatico dell'apparecchio disattivato

### 1.1.1 I simboli del display

Simboli	Descrizione
<b>AC</b>	Misura del segnale alternato
<b>DC</b>	Misura del segnale continuo
<b>AUTO</b>	Cambio automatico della portata
<b>HOLD</b>	Mantenimento visualizzazione valori
<b>O.L</b>	Overload

<b>V</b>	Volt
<b>A</b>	Ampere
<b>Ω</b>	Ohm
<b>m</b>	prefisso milli-
<b>k</b>	prefisso kilo-
<b>M</b>	prefisso mega-
	Simbolo della misura di continuità sonora
	Simbolo della misura e del controllo di una giunzione di semiconduttore
	Modalità Permanente
	Indicatore livello batteria

### 1.1.2 Overload (O.L)

Il simbolo **O.L** (*Over Load*) viene visualizzato quando il segnale misurato supera la portata dello strumento.  
 Due eccezioni:

- Gamma Volt 1000 V « OL » a partire da 1050 V
- Gamma 10 A « OL » a partire da 20 A

## 1.2 I tasti

La tastiera consta di 2 tasti: MODE AC/DC e HOLD. Ecco i tasti della tastiera:



Figura 2: I tasti della tastiera

Rif.	Funzione
1	Selezione della modalità di visualizzazione
2	Memorizzazione dei valori e modalità di visualizzazione Attivazione o disattivazione dello spegnimento automatico dello strumento

## 1.3. Il commutatore

Il commutatore può essere posizionato su di dieci posizioni. Le funzioni sono descritte nella tabella seguente:

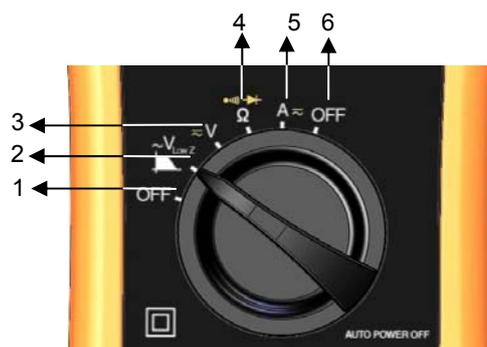


Figura 3: il commutatore

Rif.	Funzione
1 e 6	Posizione OFF – Spegnimento del multimetro
2	Misura di tensione alternata in bassa impedenza ( $V_{LowZ}$ )
3	Misura di tensione alternata in AC o DC in alta impedenza (V)
4	Misura di resistenza ( $\Omega$ ) Misura di continuità sonora Test diodo
5	Misura di corrente in AC o DC (A)

## 1.4 Gli ingressi

Ecco gli ingressi del multimetro:

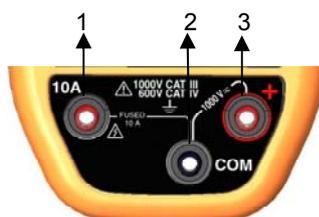


Figura 4: i morsetti

Rif.	Ingresso
1	Corrente 10 A
2	Comune
3	Altre misure

## 2. UTILIZZO

### 2.1 Primo utilizzo

Inserite la pila fornita con lo strumento nel modo seguente:

1. Con l'aiuto di un cacciavite, svitate le quattro viti del coperchio (rif. 1) posto sul retro della scatola;
2. Inserite la pila nell'apposito alloggiamento (rif. 2) rispettando la polarità;
3. Riavvitate il coperchio sul case dello strumento.

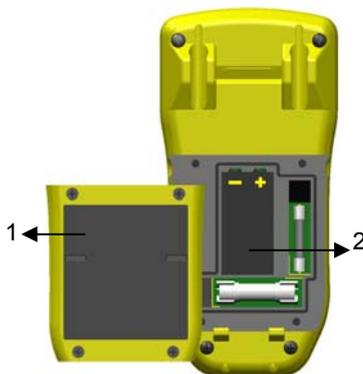


Figura 5: accesso alla pila

## 2.2 Accensione del multimetro

Il commutatore è sulla posizione OFF. Girate il commutatore verso la funzione di vostra scelta. Sul display appaiono per qualche secondo i simboli e i livelli del display poi viene visualizzata la schermata della funzione selezionata. Il multimetro è allora pronto per le misure.


## 2.3 Spegnimento del multimetro

Lo spegnimento del multimetro avviene mediante il posizionamento del commutatore sulla posizione OFF, o automaticamente dopo dieci minuti di non utilizzo. Al nono minuto, un segnale acustico viene emesso in modo intermittente fino allo spegnimento dello strumento. Dopo lo spegnimento, per riattivare lo strumento, premete il tasto  o spostate il commutatore su di un'altra posizione. Quest'ultima modalità fa perdere le funzioni attivate in precedenza.

## 2.4 L'asta retrattile d'appoggio

L'asta retrattile d'appoggio può assumere 2 posizioni differenti, la prima permette di agganciare il multimetro (posizione 1) mentre la seconda (posizione 2) permette di poggiarlo su un supporto (posizione 2). Per cambiare la posizione dell'asta d'appoggio, procedete come segue:

**Posizione 1:** inserite i perni dell'asta d'appoggio nei fori superiori situati nella parte posteriore del case:

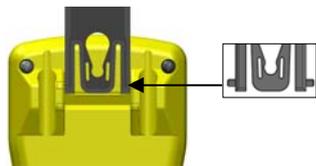

**Posizione 2:** inserite i perni dell'asta d'appoggio nei fori inferiori situati nella parte posteriore del case:



# 3. FUNZIONI

## 3.1 Funzioni del commutatore

Per accedere alle funzioni , , , , posizionate il commutatore sulla funzione scelta. Ogni posizione (eccetto OFF) è convalidata da un segnale acustico.

Selezionando la grandezza V o A, il multimetro è in funzione AUTO AC/DC. È il multimetro che determina in automatico se la grandezza selezionata è di tipo AC o DC. È il simbolo più grande visualizzato. Agendo sul tasto



si arresta questa funzione e si attiva la scelta manuale AC o DC. Per riattivare la funzione AUTO AC/DC, occorre ruotare il commutatore e successivamente selezionare ancora V o A a scelta.

### 3.1.1 Misura di tensione

L'apparecchio misura i quattro tipi di tensione seguenti:

- la tensione continua in alta impedenza (DC);
- la tensione alternata in alta impedenza (AC);
- la tensione alternata in bassa impedenza ( $V_{LowZ}$ ).

In ogni caso, « O.L. » viene visualizzato oltre i 1050 V ed un bip viene emesso quando la misura supera i 600 V.



Volt




$V_{LowZ}$ : Questa posizione è prevista per eseguire delle misure sugli impianti elettrici. L'impedenza d'ingresso < 1 MΩ permette di evitare la misura di tensioni « fantasma » dovute agli accoppiamenti tra le linee. Grazie al filtro passa-basso, è possibile misurare la tensione effettiva fornita da un variatore di velocità tipo MLI (per motore asincrono).

⚠ In  $V_{LowZ}$ , il segnale di misura è filtrato passa-basso con una frequenza di taglio  $< 300$  Hz. Quando si misura una tensione di frequenza superiore a 150 Hz, questa è fortemente attenuata e dunque un errore importante può essere constatato. Bisogna allora utilizzare la posizione  che permette di avere tutta la banda passante.

Per misurare una tensione, procedete nel modo seguente:

1. Posizionate il commutatore su  oppure .
2. Selezionate la natura del segnale AC, DC premendo .  
A seconda della vostra selezione, lo schermo visualizza AC oppure DC.
3. Collegate il cordone nero all'ingresso **COM** ed il cordone rosso all'ingresso « + ».
4. Posizionate i puntali di prova sugli ingressi del circuito da misurare.
5. Leggete il valore della misura indicato sul display.

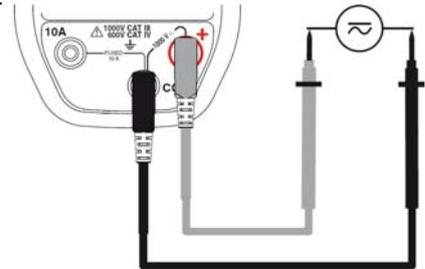


### 3.1.2 Misura di resistenza

Per misurare la resistenza, procedete nel modo seguente:

1. Posizionate il commutatore su .
2. Collegate il cordone nero all'ingresso **COM** ed il cordone rosso all'ingresso « + ».
3. Posizionate i puntali di prova sugli ingressi del componente.

**Nota** : tutte le misure di resistenza devono essere effettuate fuori tensione.


4. Leggete il valore della misura indicato sul display.
5. « **O.L** » viene visualizzato, se il circuito è aperto.

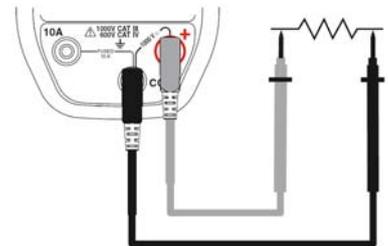

### 3.1.3 Misura di continuità sonora

Per misurare la continuità sonora, procedete nel modo seguente:


1. Posizionate il commutatore su .
2. Premete . Appare il simbolo .
3. Collegate il cordone nero all'ingresso **COM** ed il cordone nero all'ingresso « + ».
4. Posizionate i puntali di prova sugli ingressi del circuito da misurare.
5. Leggete il valore della misura indicato sul display.
7. « **O.L** » viene visualizzato, se il circuito è aperto.

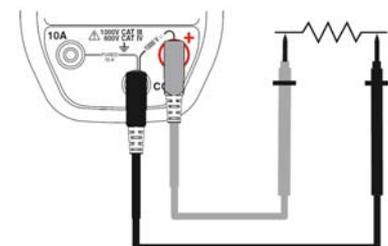

### 3.1.4 Test diodo

Per misurare e controllare una giunzione di semiconduttore, procedete nel modo seguente:


1. Posizionate il commutatore su  ;
2. Premete due volte  . Appare il simbolo  ;
3. Collegate il cordone nero all'ingresso **COM** ed il cordone rosso all'ingresso « + » ;
4. Posizionate i puntali di prova sugli ingressi del componente;
5. Leggete il valore della misura della tensione di soglia della giunzione indicato sul display.
6. « **O.L** » viene visualizzato, se il circuito è aperto.

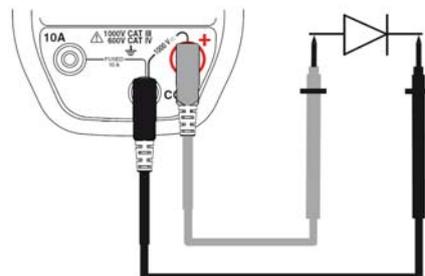

### 3.1.5 Misura d'intensità

Per misurare l'intensità:


1. Posizionate il commutatore su  ;
2. Selezionate la natura del segnale AC oppure DC premendo  . A seconda della vostra selezione, lo schermo visualizza AC, DC ;
3. Collegate il cordone nero all'ingresso **COM** ed il cordone rosso all'ingresso « **10A** » ;
4. Posizionate i puntali di prova in serie nel circuito tra la sorgente e la carica;
5. Leggete il valore della misura indicato sul display.

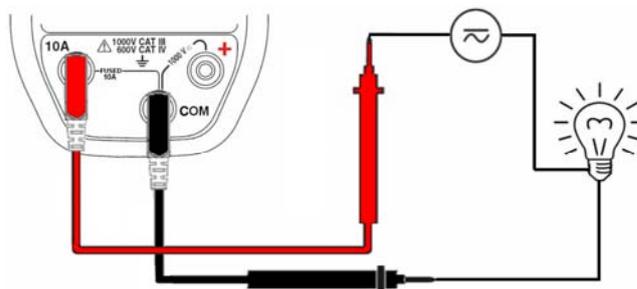

### Rilievo della rottura - o fusione - del fusibile:

Se il fusibile si è fuso, il circuito tra COM e l'attacco 10 A è interrotto. Il display indica zero.

1. Posizionate il commutatore su  $\Omega$ .
2. Collegare l'attacco V all'attacco 10 A (vedi qui sopra); lasciate libero l'attacco « COM ».
3. Il display deve indicare un risultato  $< 2 \Omega$ , altrimenti sostituire il fusibile.

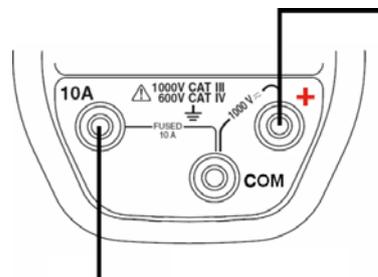

### 3.2 Funzioni dei tasti

Le funzioni:  ,  , sono accessibili mediante pressioni successive, brevi o lunghe, su di un tasto. La pressione lunga è simboleggiata dal pittogramma sotto il tasto. Ogni pressione è convalidata da un segnale acustico.

#### 3.2.1 Tasto

Selezionando la grandezza V o A, il multimetro è in funzione AUTO AC/DC . E' il multimetro che determina in automatico se la grandezza selezionata è di tipo AC o DC . E' il simbolo più grande visualizzato . Agendo sul tasto


 si arresta questa funzione e si attiva la scelta manuale AC o DC . Per riattivare la funzione AUTO AC/DC , occorre ruotare il commutatore e successivamente selezionare ancora V o A a scelta.

Ogni pressione ...		... permette
breve		<ul style="list-style-type: none"> <li>di cambiare la natura della misura: AC o DC;</li> </ul>
su		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>di selezionare:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>la misura della continuità sonora  ;</li> <li>la misura ed il controllo di 1 giunzione di semiconduttore  .</li> <li>tornare alla misura di resistenza</li> </ul> </li> </ul>

#### 3.2.2 Tasto

Questo tasto permette di memorizzare le misure e le grandezze o di disattivare lo spegnimento automatico dello strumento.

Ogni pressione ...		... permette
breve		<ul style="list-style-type: none"> <li>di memorizzare le misure in un dato momento e permette la loro visualizzazione successiva sul display.</li> <li>Il bargraph continua a funzionare normalmente (anche in Hold).</li> <li>permette di uscire dalla funzione .</li> </ul>
su		
lunga (> 2 sec)		<ul style="list-style-type: none"> <li>di attivare o di disattivare lo spegnimento automatico dello strumento (<i>AUTO OFF</i>). Quando lo spegnimento automatico è disattivato, il simbolo  viene visualizzato. Quando lo spegnimento automatico si attiva, il display indica « APO on »; in caso contrario, « APO off ».</li> </ul>
su		

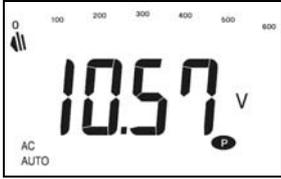

## 4. CARATTERISTICHE

### 4.1 Condizioni di riferimento

Grandezze d'influenza	Condizioni di riferimento
Temperatura	23° C ± 5° C
Umidità relativa	da 45 % a 75 %
Tensione d'alimentazione	9 V ± 1 V
Campo di frequenza del segnale applicato	da 40 Hz a 1 kHz
Assenza di campo elettrico	

### 4.2 Caratteristiche delle condizioni di riferimento

Le incertezze sono date in:  $X \% \text{ della lettura (L)} \pm Y \text{ punti (D)}$ .

Quando la frequenza supera 1kHz applicare la formula data nelle tabelle  
 $X \% L + Y \% \times [F \text{ (kHz)} - 0,4] L \pm D$ .

con:

- Lettura « L »,
- Digit « D » il punto di misura equivalente alla risoluzione della portata visualizzata ,
- Frequenza « F » in kHz.

#### 4.2.1 Tensioni continue (V DC)

Portata	Campo di misura specificato	Risoluzione	Incertezza (±)	Resistenza d'ingresso
600 mV	0 – 600,0 mV	0,1 mV	0,5 % L + 2 D	10 MΩ
6 V	0 – 6,000 V	0,001 V	0,2 % L + 2 D	
60 V (*)	0 – 60,00 V	0,01 V		
600 V	0 – 600,0 V	0,1 V		
1000 V	0 – 1000,0 V	1 V		

\* Impedenza d'ingresso  $\approx 10,6 \text{ M}\Omega // 50 \text{ pF}$

#### 4.2.2 Tensioni alternate V AC

- **Posizione V AC LOWZ**

La banda passante viene ridotta a 300 Hz -3 dB.

Portata	Campo di misura specificato	Risoluzione	Incertezza ( $\pm$ )	Incertezza supplementare F(Hz) typ.	Impedenza d'ingresso	Fattore di cresta
600 mV	60 - 600 mV	0,1 mV	1,2 % L + 5 D	45 < F < 65 Hz : 0,3 % L a 100 Hz : 0,7 % L a 150 Hz : 1,8 % L a 300 Hz : 30 % L	520 k $\Omega$ // < 50 pF	3 a 500 mV
6 V	0,6 - 6 V	0,001 V	1,2 % L + 3 D			3 a 5 V
60 V	6 - 60 V	0,01 V				3 a 50 V
600 V	60 - 600 V	0,1 V				3 a 500 V
1000 V	60 - 1000 V	1 V				1,42 a 1000 V

- Misure e visualizzazioni secondarie: frequenza (accoppiamento AC) :  $F_{max} \leq 500$  Hz

- **Posizione V AC True RMS**

Portata	Campo di misura specificato <sup>2)</sup>	Risoluzione	Incertezza ( $\pm$ )		Banda passante	Impedenza d'ingresso	Fattore di cresta
			40 a 400 Hz	0,4 a 3 kHz			
600 mV	60-600 mV	0,1 mV	1,2 % L + 5 D	1,2 % L + 0,5 % x [F(kHz) - 0,4] L + 5 D	40 Hz - 3 kHz	10 M $\Omega$ // < 50 pF	3 a 500 mV
6 V	0,6 - 6 V	0,001 V	1,2 % L + 3 D	1,2 % L + 0,5 % x [F(kHz) - 0,4] L + 3 D			3 a 5 V
60 V	6 - 60 V	0,01 V					3 a 50 V
600 V	60 - 600 V	0,1 V					3 a 500 V
1000 V <sup>1)</sup>	60 - 1000 V	1 V					1,42 a 1000 V

<sup>1)</sup> La visualizzazione indica "+OL" oltre +1050 V e "-OL" oltre -1050 V o 1050 Veff.

<sup>2)</sup> a partire da 1 kHz la misura deve superare il 15 % della portata

- Misure e visualizzazioni secondarie: frequenza (accoppiamento AC) :  $F_{max} \leq 3$  kHz

### 4.2.3 Resistenza

Condizioni di riferimento particolari: l'ingresso (+, COM) non deve essere stato sovraccaricato in seguito all'applicazione accidentale di una tensione sui morsetti d'ingresso, mentre il commutatore è in posizione  $\Omega$  oppure T °. Se così fosse, il ritorno alla normalità può prendere una decina di minuti.

Portata	Campo di misura specificato	Risoluzione	Incertezza ( $\pm$ )	Corrente di misura	Tensione in circuito aperto
600 $\Omega$	0 – 600,0 $\Omega$	0,1 $\Omega$	1 % L + 3 D	$\approx$ 1 mA	< 5 V
6 k $\Omega$	0 – 6,000 k $\Omega$	0,001 k $\Omega$	1 % L + 2 D	$\approx$ 120 $\mu$ A	
60 k $\Omega$	0 – 60,00 k $\Omega$	0,01 k $\Omega$		$\approx$ 12 $\mu$ A	
600 k $\Omega$	0 – 600,0 k $\Omega$	0,1 k $\Omega$		$\approx$ 1,2 $\mu$ A	
6 M $\Omega$	0 – 6,000 M $\Omega$	0,001 M $\Omega$	1,5 % L + 3 D	$\approx$ 120 nA	
60 M $\Omega$	0 – 60,00 M $\Omega$	0,01 M $\Omega$	3 % L + 5 D	$\approx$ 30 nA	

### 4.2.4 Continuità sonora

Tempo di risposta < 100 ms

Portata	Risoluzione	Incertezza ( $\pm$ )	Tensione in circuito aperto	Corrente di misura
600 $\Omega$	0,1 $\Omega$	Segnale sonoro attivato < 30 $\Omega$ + 3 $\Omega$	< 5 V	$\approx$ 1,1 mA

### 4.2.5 Test Diodo

Portata	Risoluzione	Incertezza ( $\pm$ )	Tensione in circuito aperto	Corrente di misura
6 V	1 mV	Segnale sonoro attivato < 40 mV + 10 mV	< 5 V	< 1,1 mA

### 4.2.6 Funzionamento del bip sonoro (cicalino)

Bip che segnala un tasto valido $\rightarrow$ suono acuto	4 kHz, 100 ms
Bip che segnala un tasto non valido $\rightarrow$ suono grave	1 kHz, 100 ms
Bip successivi per 30 secondi che terminano con un bip lungo che segnala lo spegnimento dello strumento $\rightarrow$ suono medio	2 kHz, 100 ms
3 bip successivi con un tempo morto di 1 secondo intercalato (bip bip bip – tempo morto - bip bip bip) che segnalano un superamento della soglia di pericolosità $\rightarrow$ suono medio	2 kHz, 100 ms
2 bip successivi (bip bip) che segnalano la registrazione dei MIN, MAX : $\rightarrow$ suono medio	2 kHz, 100 ms
Corrente > 10 A	4 kHz, 100 ms

#### 4.2.7 Correnti discontinue (10 A DC)

Portata	Campo di misura specificato	Risoluzione	Incertezza ( $\pm$ )	Caduta di tensione	Protezione
6 A	0,020 – 6,000 A	0,001 A	0,8 % L + 3 D	0,05 V / A	Fusibile ad azione rapida 10 A (o 11 A) / 1000 V
10 A / 20 A *	0,200 – 20,00 A	0,01 A	0,8 % L + 2 D		

(\*) Sovraccarico ammissibile: da 10 A a 20 A per 30s max. con una pausa di 5 min tra 2 misure. T. amb. 35° C max.

#### 4.2.8 Correnti alternate (10 A AC)

*Promemoria: l'incertezza di misura è specificato per un display compreso tra 550 e 6000 punti. Nelle seguenti tabelle, si riferiscono al campo di misura specificato nel quale è assicurata l'incertezza.*

Portata	Risoluzione	Campo di misura specificato	Incertezza ( $\pm$ )	Fattore di cresta	Caduta di tensione	Protezione
6 A	0,001 A	0,020 – 6,000 A	40 Hz a 1 kHz 1,2 % L + 5 D	da 2,8 a 5 A	0,05 V / mA	Fusibile ad azione rapida 10 A (o 11 A) / 1000 V
10 A *	0,01 A	0,200 – 20,00 A	40 Hz a 1 kHz 1 % L + 3 D	da 3,7 a 8 A		

(\*) Sovraccarico ammissibile: da 10 A a 20 A per 30s max. con una pausa di 5 min tra le 2 misure. T. amb. 35° C max.

## 4.3 Condizioni ambientali

---

Condizioni ambientali	Durante l'utilizzo	Durante lo stoccaggio
Temperatura	da -10° C a + 50° C	da -20° C a + 70° C
Umidità relativa (HR)	≤ 80 % HR a 50° C	≤ 90 % HR (→ 45° C)

## 4.4 Caratteristiche costruttive

---

Case	scocca rigida confezionata con un elastomero termoaderente giallo
Display	LCD Bargraph a 63 elementi
Tastiera	Tasti: 2 tasti di funzioni Commutatore: 6 posizioni, di cui 4 funzioni
Risoluzione	6000 pti display doppio livello
Ingressi	1 connettore corrente (10 A) 1 connettore punto freddo (COM) 1 connettore per tutte le misure tranne che per l'ampereaggio (+)
Asta retrattile d'appoggio	per reggere lo strumento: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Inclinata a 50° rispetto all'orizzontale</li><li>➤ Agganciata in posizione verticale</li></ul>
Vano batteria	per accedere alla pila ed ai fusibili dello strumento
Dimensione	H 190 x l 90 x P 45 mm
Peso	400 g (batteria e fusibili inclusi)

## 4.5 Alimentazione

---

Autonomia	> 150 ore
Batteria	9V 6F22
Tempo di autospegnimento	dopo 10 minuti se inutilizzato
Corrente consumata in standby	< 5 µA
Soglia d'indicazione batteria consumata	6,3 V ± 0,3 V

## 4.6 Conformità alle norme internazionali

---

Sicurezza elettrica	Applicazione delle regole di sicurezza secondo le norme NF EN 61010-1 + NF EN 61010-2-030 1000V CAT III - 600V CAT IV. grado d'inquinamento 2. doppio isolamento.	
Compatibilità elettromagnetica	Conforme alla norma:	NF EN 61326 -1 + NF EN 61326-2-2
	<b>Emissione:</b>	classe B
	<b>Immunità:</b>	
	Scariche elettriche:	4 kV a contatto, idoneità criterio B ; 8 kV in aria, idoneità criterio B
	Resistenza ai campi irradiati:	10 V/m, idoneità criterio B
	Resistenza ai transitori rapidi:	1 kV, idoneità criterio B
	Interferenze condotte:	10 V/m, idoneità criterio A
Resistenza meccanica	Caduta libera:	1 m (testato secondo la norma IEC 68-2-32)
	Urti:	0,5 J (testato secondo la norma IEC 68-2-27)
Tenuta stagna	IP 54	secondo la norma NF EN 60529

## 4.7 Variazioni nel campo di applicazione

Grandezza d'influenza	Campo d'influenza	Grandezza influenzata	Precisione		
			tipica	MAX	
Tensione batteria	da 7,5 V a 10 V	tutte	< 1 D	0,2 % L + 1 D	
Temperatura	-10° C... 18 28 ... 50° C	V DC mV	0,01 % L ± 0,2 D / 1° C	0,02 % L ± 0,25 D / 1° C	
		VAC mV, V <sub>LowZ</sub> mV	0,08 % L ± 0,2 D / 1° C	0,15 % L ± 0,25 D / 1° C	
		V DC	0,01 % L ± 0,1 D / 1° C	0,05 % L ± 0,1 D / 1° C	
		V AC e VAC+DC		0,15 % L ± 0,1 D / 1° C	
		A DC	0,05 % L ± 0,1 D / 1° C	0,1 % L ± 0,1 D / 1° C	
		A AC e A AC+DC	0,08 % L ± 0,1 D / 1° C	0,12 % L ± 0,1 D / 1° C	
			0,01 % L ± 0,1 D / 1° C	0,1 % L / 1° C	
		Ω	0,05 % L / 1° C	0,1 % L / 1° C	
		60 MΩ		0,3 % L / 1° C	
		μF		0,2 % L ± 0,1 D / 1° C	
		mF		0,6 % L ± 0,1 D / 1° C	
		Hz		0,01 % L / 1° C	
		Temp.		± 2° C + 0,05 % L / 1° C	
		Tempo di stabilizzazione		≈ 90 min	2 ore
Umidità (senza condensa)	10 %... 80 % HR	V A  Ω (*) Hz	0	0	
Frequenza	1 kHz... 3 kHz	V AC		4 % L	
	3 kHz... 10 kHz			6 % L	
Immunità al Campo irradiato	da 80 a 1000 MHz 10 V/m	A gamma 10 A	300 D	900 D 120 MHz < Freq < 170 MHz	
	da 1000 a 2000 MHz a 3 V/m			50 D	Conforme alla norma : NF EN 61326 -1 + NF EN 61326-2-2
	da 2000 a 2700 MHz a 1 V/m			30 D	Conforme alla norma: NF EN 61326 -1 + NF EN 61326-2-2

(\*) escludendo la portata 60 MΩ

## 5. MANUTENZIONE

---

Per la manutenzione, usate unicamente i pezzi di ricambio specificati.

### 5.1 Pulizia

---

- Disinserite ogni cordone dallo strumento e posizionate il commutatore su OFF.
- Utilizzate un panno morbido, leggermente imbevuto d'acqua saponata. Sciacquate con un panno umido ed asciugate rapidamente con un panno asciutto o dell'aria compressa.
- Verificate che nessun corpo estraneo intralci il funzionamento del dispositivo.

### 5.2 Sostituzione della batteria

---

Il simbolo  indica che la batteria è scarica. Quando questo simbolo appare sul display, lo strumento funziona ancora per 20 ore circa, poi si spegne.

Per sostituire la batteria, procedere nel modo seguente:

1. Posizionate il commutatore su OFF ;
2. disinserite i cordoni di misura dei morsetti d'ingresso;
3. Con l'aiuto di un cacciavite, svitate le quattro viti del coperchio di accesso al vano pila situato sul retro del case.
4. Sostituite la batteria difettosa.
5. Riavvitate il coperchio sul case.

### 5.3 Sostituzione dei fusibili

---

Per sostituire i fusibili, procedete nel modo seguente:

fusibile dimensione 10 x 38, tipo HPC, 10 A 1000 V 30 kA

1. Seguite i passi da 1. a 3. della procedura descritta qui sopra (§ 5.2).
2. Togliete i fusibili difettosi puntando un cacciavite nel loro vano. Fare leva sul cacciavite per estrarre i fusibili.
3. Inserite dei nuovi fusibili.
4. Riavvitate il coperchio sul case.

### 5.4 Verifica metrologica

---



Per tutti gli strumenti di misura e di test, è necessaria una verifica periodica.

Vi consigliamo almeno una verifica annuale dello strumento. Per le verifiche e le calibrazioni, rivolgetevi ai nostri laboratori di metrologia accreditati (informazioni e recapiti su richiesta), alla filiale Chauvin Arnoux del Vostro paese o al vostro agente di zona.

### 5.5 Riparazione

---

Per qualsiasi intervento da effettuare in garanzia o fuori garanzia, si prega d'inviare lo strumento al vostro distributore o alla filiale italiana di Chauvin Arnoux, società A.M.R.A. SpA – Telefono 039.245.75.45.

## 6. GARANZIA

---

Il periodo di garanzia é di **tre anni** dalla data di fornitura del materiale. Estratto delle nostre Condizioni Generali di vendita comunicate su richiesta.

La garanzia non si applica in seguito a:

- Un uso inappropriato dell'attrezzatura o un uso con accessori o ricambi non originali ;
- Delle modifiche apportate all'attrezzatura senza l'autorizzazione esplicita del servizio tecnico del produttore;
- Dei lavori effettuati sullo strumento da personale non autorizzato;
- Un adattamento ad un'applicazione particolare, non previsto e non indicato nel manuale d'uso;
- Dei danni dovuti ad urti, cadute o contatto con l'acqua.

## 7. PER ORDINARE

---

- **II C.A 5271**

Il multimetro viene fornito con:

- Manuale d'uso su CD-ROM, 5 lingue
- Guida introduttiva, 5 lingue
- Batteria 9 V alcalina 6LF22
- Cordone 1,5 m dritto / 90° rosso
- Cordone 1,5 m dritto / 90° nero
- Puntale di test CATIV 1 kV rosso
- Puntale di test CATIV 1 kV nero



03 - 2014  
X03705E04 - Ed. 1

**DEUTSCHLAND - Chauvin Arnoux GmbH**

Straßburger Str. 34 - 77694 Kehl / Rhein  
Tel.: (07851) 99 26-0 - Fax: (07851) 99 26-60

**ESPAÑA - Chauvin Arnoux Ibérica S.A**

C/ Roger de Flor N° 293, Planta 1- 08025 Barcelona  
Tel.: 902 20 22 26 - Fax: 934 591 443

**ITALIA - Amra SpA**

Via Sant'Ambrogio, 23/25 - 20050 Bareggia di Macherio (MI)  
Tel.: 039 245 75 45 - Fax: 039 481 561

**ÖSTERREICH - Chauvin Arnoux GmbH**

Slamastrasse 29 / 2 / 4 - 1230 Wien  
Tel.: 01 61 61 961-0 - Fax: 01 61 61 961-61

**SCANDINAVIA - CA Mätssystem AB**

Box 4501 - SE 18304 TÄBY  
Tel.: +46 8 50 52 68 00 - Fax: +46 8 50 52 68 10

**SCHWEIZ - Chauvin Arnoux AG**

Einsiedlerstraße 535 - 8810 Horgen  
Tel.: 044 727 75 55 - Fax: 044 727 75 56

**UNITED KINGDOM - Chauvin Arnoux Ltd**

Waldeck House - Waldeck Road - Maidenhead SL6 8BR  
Tel.: 01628 788 888 - Fax: 01628 628 099

**MIDDLE EAST - Chauvin Arnoux Middle East**

P.O. BOX 60-154 - 1241 2020 JAL EL DIB (Beirut) – LEBANON  
Tel.: (01) 89 04 25 - Fax: (01) 89 04 24

**CHINA - Shanghai Pu-Jiang - Enerdis Instruments Co. Ltd**

3 F, 3 rd Building - N° 381 Xiang de Road - 200081 SHANGHAI  
Tel.: +86 21 65 21 51 96 - Fax: +86 21 65 21 61 07

**USA - Chauvin Arnoux Inc - d.b.a AEMC Instruments**

200 Foxborough Blvd. - Foxborough - MA 02035  
Tel.: (508) 698-2115 - Fax: (508) 698-2118

<http://www.chauvin-arnoux.com>

190, rue Championnet - 75876 PARIS Cedex 18 - FRANCE  
Tel. : +33 1 44 85 44 85 - Fax : +33 1 46 27 73 89 - [info@chauvin-arnoux.fr](mailto:info@chauvin-arnoux.fr)  
Exportación: Tel. : +33 1 44 85 44 38 - Fax: +33 1 46 27 95 59 - [export@chauvin-arnoux.fr](mailto:export@chauvin-arnoux.fr)